

АКТ
технического осмотра

Верхнекавский район , х.Эртель

« 22 » апреля 1999 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Госинспекции охраны историко-культурного наследия Воронежской области
эксперт - историк Вырыпаева В.В. ;
эксперт- инж-строитель Госинспекции ОИКН ВО Кондратьева С.В.
и представители

Администрации Верхне-Хавского района
зав отделом строительства Администрации ВХ р-на Иванов Ю. В.;
Малоприваловской сельской администрации Тропинин Николай Васильевич
составили настоящий акт о том, что сего числа нами произведен технический осмотр
состоящего под Государственной охраной памятника находящегося,
в хуторе Эртель ,Верхнекавского района Воронежской области

Усадьба Эртель , к.19- н. 20 вв , Жилой дом
передаваемого по оциальному обязательству-договору в пользование
Малоприваловской сельской администрации

В результате осмотра памятника установлено:

Техническое состояние памятника: неудовлетворительное

1. Общие сведения о памятнике: В 1912 году усадьба была куплена Вдову писателя А.И.Эртеля и стала называться Эртельской . В 1930 году передана государству ,использовалась как Дом творчества , в котором бывали А.С. Новиков - Прибой , К. Паустовский . Здание одноэтажное , Т-образное в плане, кирпичное, с двумя деревянными верандами поздней постройки. Строение начала 20 века. Главный фасад акцентирован лопатками с валиками. Лопатки охватывают углы здания и разделяют центральный фасад на три части: фриз, украшенный редкими сухариками ; широкий карниз с массивными ступенчатыми кронштейнами. Большие оконные проемы прямоугольные - в рамках с полуналичниками и ушами , малые с лучковыми перемычками. Между лопатками проходит подоконная рама . Здание расположено на возвышенном месте и вместе с сохранившимися хозяйственными постройками образует комплекс усадьбы.

2. описание внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника и их состояние:

а) общее состояние неудовлетворительное.

б) фундаменты не обследовались

в) цоколи и отмостка около них цоколь, сост в целом удов, наблюдается : вздутие и шелушение окрасочного слоя, отпадение участками штукатурного слоя, в местах отпадения штукатурного слоя частичное изменение структуры кирпича, выкрашивание кирпича, наличие увлажненного участка стены с грибковым налетом; отмостка:отсутствует.

г) стены и внешнее декоративное убранство:

стены кирпичные, оштукатурены, окрашены.

центральный фасад, сост в целом удов:

неглубокие продольные трещины под оконными проемами и по карнизу, глубокая сквозная трещина по линии пристройки к основному объему(визуально наблюдается наличие пристройки к основному объему здания, возведенной одновременно с постройкой дома);

в) вентиляция естественная.

Ворота, ограда, сад, парк, двор

II. Площадь, занятая памятником

а) полезная площадь кв. м

б) площадь участка кв. м 21,5 га

III. Ремонт памятника

В целях сохранения памятника пользователь обязан провести следующие работы:

а) текущий ремонт:

-принять противоаварийные меры : ограничить доступ в помещения , занимаемое медпунктом, и санузлы, перевести медпункт в другое помещение ;

-произвести устройство бетонной отмостки вокруг здания ;

-устройство организованной системы водостока: желобов, водосточных труб и воронок;

- спилить дерево , крона которого лежит на кровле и способствует коррозии металлического покрытия .

срок ремонта до 31.12.1999 г.

б) реставрационные работы

1. Для предотвращения разрушения наружных стен здания :

- инструментальное обследование несущей способности наружных стен здания , перекрытий , кровли ;

- на основании обследования принять срочные меры по укреплению несущих конструкций здания .

срок до 31.12.1999 года

2. Разработать проект ремонтно-реставрационных работ , включающий в себя расчеты пространственной жесткости несущих конструкций здания ;

3. Провести ремонтно-реставрационные работы здания по проекту, согласованному с Госинспекцией ОИКН ВО, организациями , имеющими соответствующую лицензию.

срок ремонта в течении 2х лет, до 31.12.2000 года

IV. Особые условия использования памятника

Здание памятника может быть использовано только под цели, определенные, охранным обязательством -договором.

Условия использования памятника в «Охранном обязательстве-договоре»

МП



Подпись:

Пользователь

Представитель
Госинспекции ОИКН ВО

Инженер

АКТ
технического осмотра

Верхнекавский район ,х.Эртель

« 22 » апреля 1999 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Госинспекции охраны историко-культурного наследия Воронежской области
эксперт - историк Вырыпаева В.В.;
эксперт- инж-строитель Госинспекции ОИКН ВО Кондратьева С.В.
и представители

Администрации Верхне-Хавского района
зав отделом строительства Администрации ВХ р-на Иванов Ю. В.;
Малоприваловской сельской администрации Тропинин Николай Васильевич
составили настоящий акт о том, что сего числа нами произведен технический осмотр
существующего под Государственной охраной памятника находящегося,
в хуторе Эртель, Верхнекавского района Воронежской области

Усадьба Эртель, к.19- н. 20 вв
передаваемого по охранному обязательству-договору в пользование

Малоприваловской сельской администрации

В результате осмотра памятника установлено:

Техническое состояние памятника: неудовлетворительное

1. Общие сведения о памятнике: В 1912 году усадьба была куплена Вдову писателя А.И.Эртеля и стала называться Эртельской . В 1930 году передана государству , использовалась как Дом творчества , в котором бывали А.С. Новиков - Прибой , К. Паустовский . Прямой связи писателя с данной усадьбой не было. Сюда перевезена вся обстановка московской квартиры . Строения начали 20 века. Участок усадьбы площадью 21,5 га , вытянутый с севера на юг, имеет рельеф, поникающий к реке и неглубокой балке. К востоку от балки находится основная часть усадьбы спостройками и парком , к западу - огорода.Усадьба в целом имеет осевую композицию , объединяющую здания и парк. Хозяйственные постройки: конюшня с каретным сараем(перестроены в сады); два погреба; флигели; жилой дом- образуют небольшой двор с подъездом с восточной и западной сторон.К северу от него располагается обширный парк , к югу - спускающийся к реке луг. В настоящее время в усадьбе пионерский лагерь.

2. описание внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника и их состояние: Жилой дом (см. акт техосмотра от 22.04.99), поз. 1 /по плану усадьбы)

Каретный сарай (здание мастерских) одноэтажное кирпичное , прямоугольное в плане здание , под двухскатной асбоцементной кровлей. Окна прямоугольные. (поз. 4, по плану усадьбы)

- а) общее состояние удовлетворительное.
- б) фундаменты не обследовались

в) цоколи и отмостка около них вывал участка стены по цоколю, обрушение штукатурного слоя , окрасочный слой отсутствует на 70 % , сост неуд , отмостка отсутствует:

г) стены и внешнее декоративное убранство:

стены кирпичные, оштукатурены, окрашены.

сквозные трещины по стены главного фасада , отпадение штукатурного слоя , развитие трещин в штукатурном слое , окна заложены кирпичом, сост неуд.

окраска стен окрашены в бледно розовый цвет, наблюдается вздутие, шелушение , отпадение окрасочного слоя по фасадам, на заднем фасаде окрасочный слой практически отсутствует , сост неуд.

карнизы поясок из красного кирпича в виде редких сухариков , оштукатурены , окрашены, сост удов.

д) крыша: двухскатная
строила деревянные, не обследовались.
обрешетка деревянная не обследовалась
кровля и желоба кровля асбокементные профилированные листы ,сост.удов., же-
лоба отсутствуют.
водосточные трубы, воронки и пр. отсутствуют

Флигель - одноэтажное кирпичное , прямоугольное в плане здание , с поздней дес-
ревянной пристройкой - входной верандой , с двухскатной кровлей и прямоуголь-
ными окнами , в рамках с полуналичниками, здание опоясывает карниз, в виде су-
хариков. В настоящее время в здании проживает обслуживающий персонал лаге-
ря..

а) общее состояние удовлетворительное.

б) фундаменты не обследовались

в) цоколи и отмостка около них невысокий цоколь , на небольших участках отпадение штукатурного слоя , отмостка отсутствует.

г) стены и внешнее декоративное убранство:

стены кирпичные, оштукатурены, окрашены.

глубокие трещины от цоколя к окнам боковых фасадов , отпадение штукатурно-
го слоя , развитие трещин в штукатурном слое , сост в целом удов .

окраска стен окрашены в бледно розовый цвет, декоративные элементы белого
цвета , наблюдается вздутие, шелушение , участков окрасочного слоя по фасадам,
сост в целом удов .

карнизы поясок из красного кирпича в виде редких сухариков , оштукатурен , окрашен, сост удов.

д) крыша: двухскатная

строила деревянные, не обследовались.

обрешетка деревянная не обследовалась

кровля и желоба кровля асбокементные профилированные листы ,сост.удов., же-
лоба отсутствуют.

водосточные трубы, воронки и пр. отсутствуют

. Флигель одноэтажное кирпичное , прямоугольное в плане здание , под
двухскатной кровлей. Лаконичная декоративная отделка включает лопатки, чле-
няющие фасад на три части. Окна прямоугольные, в рамках с полуналичниками,
здание опоясывает карниз, в виде сухариков. Две поздние деревянные пристройки
по торцевому и заднему фасадам здания . В настоящее время в здании располага-
ется столовая .

а) общее состояние удовлетворительное.

б) фундаменты не обследовались

в) цоколи и отмостка около них цоколь совмещен сплошностью стен, на
небольших участках отпадение штукатурного слоя , отмостка отсутствует на 70 %.

г) стены и внешнее декоративное убранство:

стены кирпичные, оштукатурены, окрашены.

главный фасад: сквозные трещины по стене увлажнение участков стены, отпаде-
ние штукатурного слоя , развитие трещин в штукатурном слое , сост в целом удов;

- а) полезная площадь кв. м
б) площадь участка кв. м 21,5 га

III. Ремонт памятника

В целях сохранения памятника пользователь обязан провести следующие работы:

а) текущий ремонт:

- произвести устройство бетонной отмостки вокруг зданий;
 - произвести ремонт кирпичных стен погреба №1, ремонт дверного блока,
- срок ремонта до 31.12.1999 г.

б) ремонтно-реставрационные работы

Провести комплекс отделочных работ по фасадам зданий - памятников:

а) осуществление штукатурных работ в 3 стадии:

- отбивка дефектной штукатурки,

расшивка, заделка трещин и зачистка стен, наличников, используя метод инъекционирования для укрепления штукатурного раствора сложными известковыми составами, с добавлением альбастра, с последующим прижимом к стене специальными приспособлениями до отверждения раствора;

- грунтовка стен;

- оштукатуривание.

в) окраска и ремонт оконных блоков;

б) окрасочные работы

срок ремонта в течении 2х лет, до 31.12.2000 года

IV. Особые условия использования памятника

Здание памятника может быть использовано только под цели, определенные, охранным обязательством - договором.

Условия использования памятника в «Охранном обязательстве-договоре»
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЛАН УСАДЬБЫ НА ГСПР.

МП

Подпись:

Пользователь

Вагут

Представитель

Госинспекции ОИКН ВО

Борис

Инженер


Шеф



Стар

с. ВАСИЛЬЕВКА (бывш. с. ЛАПТЕВКА)

Усадьба Эртелеево (Эртелевка)

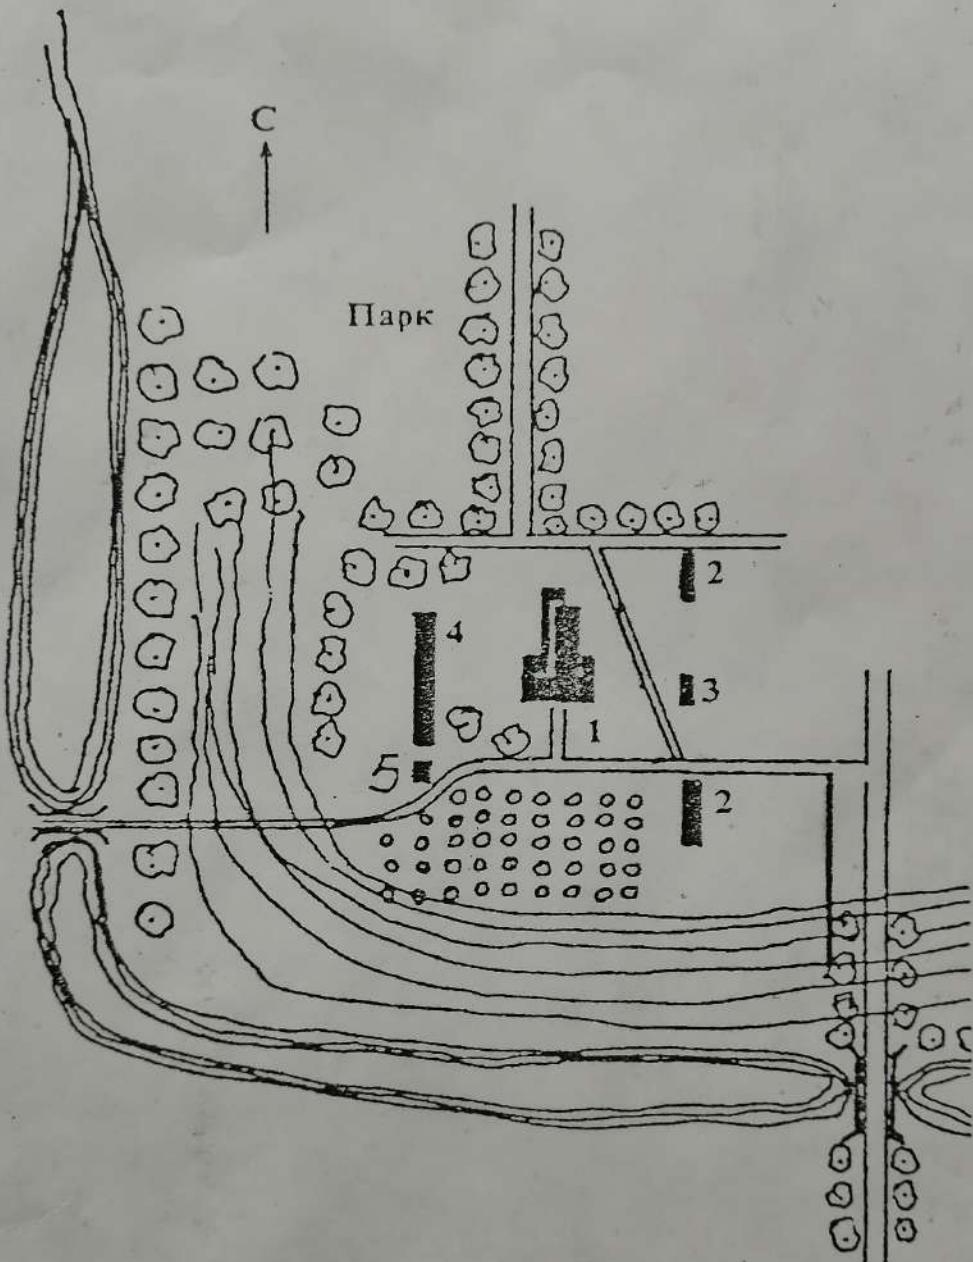

1. Господский дом.
2. Флигели; 3. Ледник; 4. Каратный сарай;
5. Погреб; 6. Флигель

торцевой фасад (без деревянной пристройки) развитие глубокой трещины , вывал кирпичного участка стены , отпадение штукатурного слоя на 1/3 площади стены, обвал карниза, сост неудов;

дворовый фасад: дефекты в штукатурном слое, сост удов .

окраска стен окрашены в бледно розовый цвет, декоративные элементы белого цвета , наблюдаются вздутие, шелушение , отпадение окрасочного слоя по фасадам, сост в целом удов .

карнизы поясок из красного кирпича в виде редких сухариков , оштукатурены , окрашены, сост удов.

д) крыша: двухскатная

стропила деревянные, не обследовались.

обрешетка деревянная не обследовалась

кровли и желоба кровля металлическая , визуально дефекты не обнаружены, сост удов., желоба отсутствуют.

водосточные трубы, воронки и пр. отсутствуют

Ледник (поз. 3) , расположенный рядом с жилым домом.

а) общее состояние удовлетворительное. Кирпичный погреб , с арочным полуциркульным перекрытием , из красного кирпича , с земельным покрытием. Вход в погреб в виде , деревянного дверного блока , расположенного в кирпичной стене полуциркульного очертания . с массивной дверью, обитой металлом.

б) стены и внешнее декоративное убранство:

бескаркасная конструктивная система , стены кирпичные, из красного кирпича, по линии дверного блока вывал кирпичей, нарушение структуры кладки, сост неуд; задняя стена выкрашивание кирпича по своду арки .

Двери сост неудов: рассыхающиеся трещины в дверном блоке.

Погреб (поз. 5) , расположенный за каретным сараев .

а) общее состояние неудовлетворительное. Кирпичный погреб , с арочным полуциркульным перекрытием , из красного кирпича , с земельным покрытием. Вход в погреб в виде , деревянного дверного блока , расположенного в кирпичной стене полуциркульного очертания . с массивной дверью, обитой металлом.

б) стены и внешнее декоративное убранство: стены кирпичные , дверь и дверная коробка в неудовлетворительном состоянии . разрушение стены.

Двери рассохлись, многочисленные трещины в дверном блоке.

Описание внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника и их состояние осмотр внутренних помещений памятников не проводился.

4. Отопление от котельной .

5. Освещение от наружных сетей.

6. Санитарно-техническое оборудование:

а) водопровод отсутствует

б) канализация отсутствует

в) вентиляция естественная.

Ворота, ограда, сад, парк, двор парк с прямоугольной сеткой аллей разделен на восемь боскетов рощиц с фруктовыми деревьями в каждом .Продольные аллеи начинаются от двора усадьбы , средняя ориентирована на жилой дом. С севера к парку примыкает прямоугольный участок с лесопосадками , с запада - участок молодого леса, вытянутый вдоль балки.

II. Площадь, занятая памятником